

ゴムモールドコネクタを正しくご使用いただくために下記注意事項をよくお読みください。

1. コネクタ取扱要領

- ・コネクタを嵌合する前に必ずグリスを塗布して下さい。グリスの塗布要領は2項を参照下さい。
- ・コネクタの嵌合を外す際は、真っ直ぐに引き抜いてください。
(コネクタ嵌合部で曲げる(折る)ような引き抜きは行わないで下さい。またケーブルを引っ張らずコネクタ本体を保持して引き抜きを行って下さい)
- ・ケーブル敷設の際に、ケーブルを強く引っ張ったり、鋭く曲げたりしないで下さい。
- ・バルクヘッドコネクタに横方向から荷重が加わらないようにして下さい。
- ・バルクヘッドコネクタを筐体に取り付ける際は推奨締付トルクで締付けて下さい。
バルクヘッドコネクタ推奨締付トルク 8芯サイズ:10 [N・m]
- ・長時間、熱や直射日光にさらさないでください。

2. グリス塗布要領


- ・コネクタ着脱の際は都度グリスを塗布して下さい。
推奨グリス(シリコングリス)
メーカー:デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル株式会社
名称:MOLYKOTE (HIGH VACCUUM GREASE)
- ・コネクタのソケット穴の深さ 1/10 以上に相当する量までグリスを入れて下さい。
- ・ソケット穴はグリスで満たされ、コネクタ嵌合面が薄くグリスで覆われた状態にして下さい。
- ・グリス塗布後、コネクタを嵌合させ、グリスが全体に行き渡るようにします。
- ・グリス塗布が十分であることを確認するため、一度コネクタを外しピンコンタクト全てにグリスが付着していることを確認してください。その後、再度グリスを塗布し、コネクタを嵌合させて下さい。



グリス塗布前



グリス塗布後

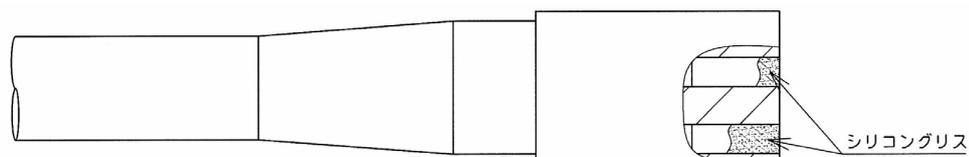

グリス充填イメージ図(穴内部が全てグリスで埋まっても問題ありません)